



LEYENDA DE INTERVENCIONES Y MATERIALES


- 1 REJA METÁLICA DE 2m de ALTURA
- Conformada a base de un perfil metálico U 50.50.5 inferior y uno superior, con montantes L40.40.5 cada 10 cm.
- 2 PAVIMENTO DE MADERAS 5x5cm cada 6cm.
- 3 FORMACION DE BANCO ACABADO MADERA
- Perfilería soldada de acero con tubos cuadrados 60.5 cada 85cm.
- Xapa metálica superior para asegurar estanqueidad a la lluvia y base de perfiles madera. Esta xapa permite abrirse para facilitar acceso a recinto inferior.
- Acabado de maderas 5x5cm cada 6cm.
- 4 MURO Y CIMIENTO DE HORMIGÓN ARMADO
- Cimiento corrido 1m base x 0.8m de altura armado con 3ø16 superiores y 5ø16 inferiores. Un estibo de ø8 cada 20cm.
- Muro de hormigón armado e:30cm, armado con una parrilla de ø12 cada 20cm por ambas caras.
- 5 MURO Y CIMIENTO DE H.A. (POR BATACHES)
- Muro iguales características nº4 construido por bataches.
- 6 PISO INTERIOR RECINTO INSTALACIONES
- Base de ripio e:10cm.
- Radier e: 15cm.
- Acabado de pieza baldosín cerámico, colocado con mortero cola. Con base pendiente 1%.
- Se construirá un desagüe a un pequeño pozo equipado con una bomba que se active en caso de inundación del recinto.
- 7 BANCA PREFABRICADA TIPO "PLAZA DE ARMAS"
En acero y madera impregnada.
- 8 NUEVO PAVIMENTO DE CORREDORES LATERALES
Piezas cerámicas tipo Alberdi baldosín 30 x 30.
- Limpieza, compactación y preparación general del terreno.
- Subbase de tierra seleccionada.
- Formación de radier, 15cm.
- Nuevo pavimento de piezas cerámicas iguales o muy similares a las del pavimento rehabilitado corredores, colocadas con capa de mortero de cemento. (1parte de cemento - 6partes de arena). Despiece igual al existente en corredores laterales.
- 9 NUEVO PAVIMENTO EN EXPLANADA FRONTIS
BALDOSA MICROVIBRADA PULIDA
- Igual o similar a existente en veredas laterales
- 10 PAVIMENTO BALDOSA MICROVIBRADA PULIDA
- Limpieza, compactación y reparación general de pavimento.

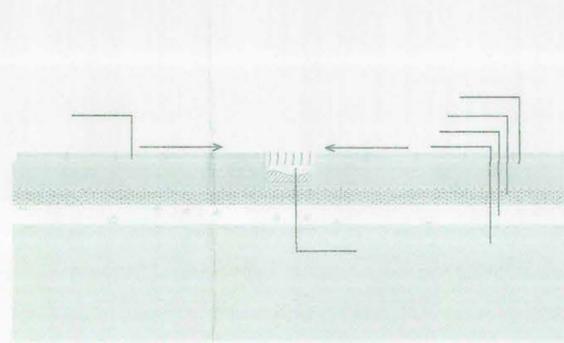

DET.1 Esc 1:20

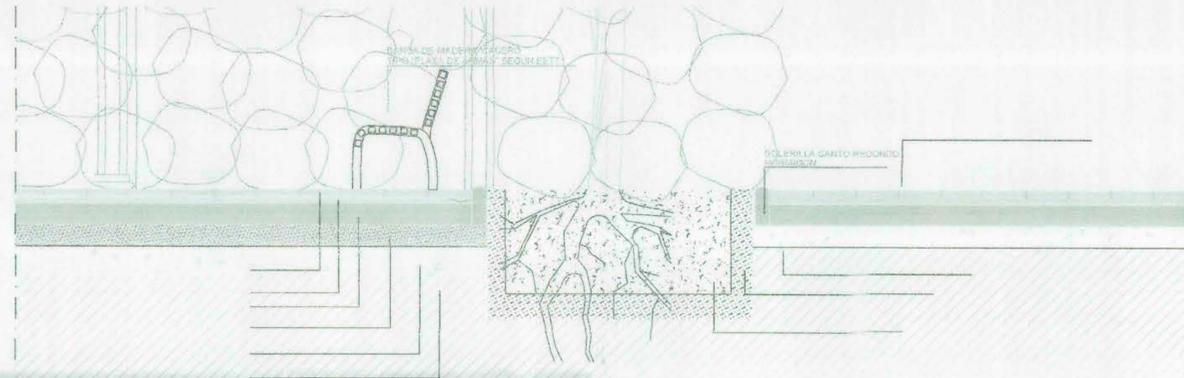

DET.2 Esc. 1:20

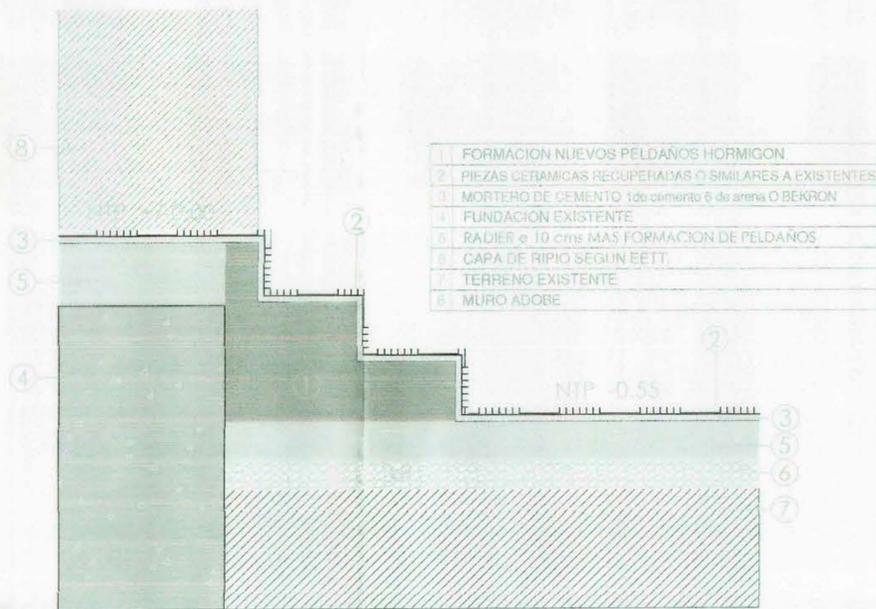

DET.3 Esc 1:20

08894

Comisión Regional de Monumentos Históricos
Dirección Regional de Monumentos Históricos
Cesar Insulza Galvez
DIRECCIÓN REGIONAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS

COMISIÓN REGIONAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS
PUJSTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL DEL NIÑO JESUS DE VILLA ALEGRE

RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL DEL NIÑO JESUS DE VILLA ALEGRE	DS Nº 2248 03/09/1979
TEMPLO PARROQUIAL	Av. Abate Molina con S. Guiriberto
VI REGION DEL MAULE	VILLA ALEGRE
A.S BUILT - PROYECTO PAISAJISMO DETALLES CONSTRUCTIVOS	INDICADAS AGOSTO 2018
DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP REGION DEL MAULE	FRANCISCO LUIS MOLINA GARD
HABITEC LTDA.- LORENZO BERG ARGOTO-BERG RAMPOLS	
OBISPADO DE LINARES	RODRIGO BARRERA RUIZ ADMINISTRADOR DE BIENES OBISPADO DE LINARES
LORENZO BERG COSTA	

10 OCT 2018
A-PAI06